

Kamerthermostaat Communicatiestoring - E0004.10



De foutmelding E0004.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding tussen de kamerthermostaat en de elektronische printplaat is verbroken.

Oplossing

1. Controleer de batterijen van de kamerthermostaat (draadloos); deze moeten regelmatig worden vervangen (gemiddeld om de 4 tot 6 maanden).
2. Controleer de kleur van de LED op de radio-ontvanger die op de kachel is geplaatst; groen = batterij in orde; oranje = batterij moet worden vervangen; rood = batterij leeg.
3. Controleer of de kabel van de kamerthermostaat of de ontvanger goed is aangesloten op de kachel (aan de achterkant ervan).
4. Bevestig de foutmelding; u kunt de kachel weer gebruiken.

Mocht de foutmelding bij een draadloze thermostaat opnieuw verschijnen, dan is het mogelijk dat een ander elektronisch apparaat dat ook via radiogolven werkt het signaal van de sensor stoort, of dat de sensor te ver van de kachel is geplaatst (maximaal 3 tot 5 m, zonder obstakels).

Als de draadloze sensor verder dan 5 m verwijderd is, zich achter een obstakel of muur bevindt, of als de foutmelding regelmatig terugkeert, kunt u het zendvermogen van het signaal verhogen. Hiervoor moet u de draadloze sensor openen (net zoals bij het vervangen van de batterijen) en de wit-rode schakelaar (DIP) nummer 4 op ON zetten.