


Ausfall des Motors der Lüftungskappen - E1000.04

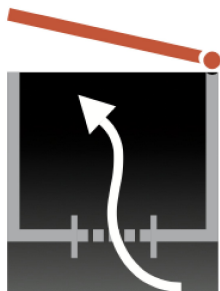

Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E1000.04 angezeigt, wenn sich die Lüftungskappen nicht in der richtigen Position befinden.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung
2. Schalten Sie den Strom ab, stecken Sie den Steckschlüssel mit Griff ein und öffnen Sie die Lüftungskappen vollständig, um sie anschließend manuell wieder zu schließen
3. Schalten Sie den Strom wieder ein