


Avaria al motore dei flap di ventilazione - E1000.04

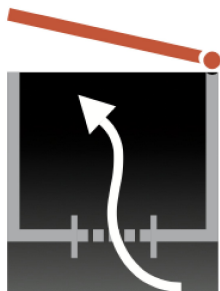

Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E1000.04 quando le valvole di aerazione non sono nella posizione corretta.

Risoluzione

1. Azzerare il messaggio di errore
2. Interrompere l'alimentazione elettrica, inserire la chiave a bussola con impugnatura e aprire completamente, quindi richiudere manualmente le valvole di aerazione
3. Ricollegare l'alimentazione elettrica