
# Ausfall des Motors der Lüftungsklappen - E1000.04

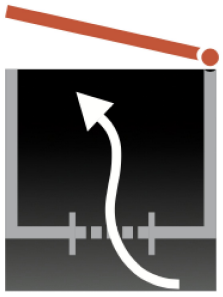

Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E1000.04 angezeigt, wenn sich die Lüftungsklappen nicht in der richtigen Position befinden.

## Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung
2. Schalten Sie den Strom ab, stecken Sie den Steckschlüssel mit Griff ein und öffnen Sie die Lüftungsklappen vollständig, um sie anschließend manuell wieder zu schließen
3. Schalten Sie den Strom wieder ein